


4- مختلف التجارب للمحول : **1.4. في الفراغ** : الثانوي في حالة دارة مفتوحة إذن : $U_{20} > U_{2N}$

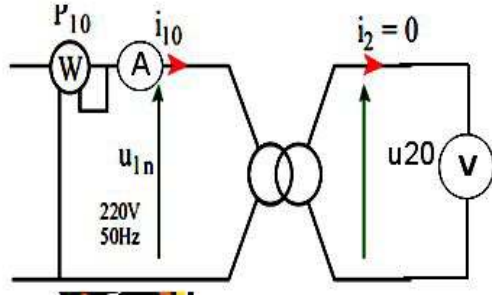


$$m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{نسبة التحويل على فراغ :}$$

$$\cos \varphi_{10} = \frac{P_{10}}{S_{10}} \quad \text{معامل الاستطاعة في الفراغ :}$$

الاستطاعات : $P_{10} = P_2 + P_{fer} + P_J$ لدينا : $P_2 = 0 \Rightarrow P_{10} = P_{fer} + P_J$

من جهة أخرى: $P_J = R_1 I_{10}^2 + R_2 I_2^2 = R_1 I_{10}^2 (I_2 = 0)$ بما أن $I_{10} \ll I_{1N}$ $\Leftrightarrow P_{10} \cong P_{fer}$

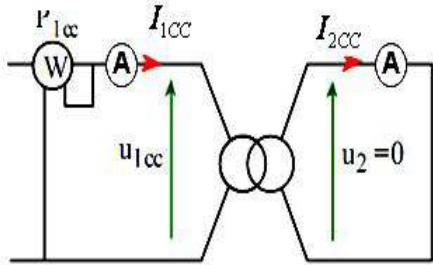


$$m = \frac{I_{1cc}}{I_{2cc}} = \frac{N_2}{N_1}$$

2.4 - في حالة قصر : الثانوي في حالة دارة قصيرة

الاستطاعات : $P_{1cc} = P_{fer} + P_J$

بما أن $U_{1cc} \ll U_{1N} \Leftrightarrow P_{fer} \approx 0$ إذن : $P_{1cc} \cong P_J$

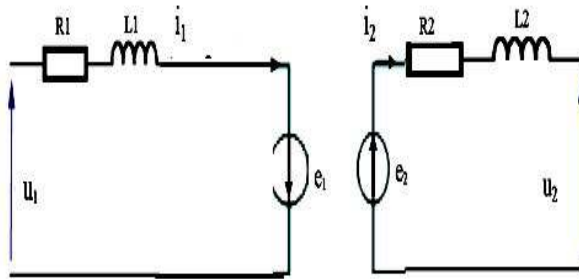

5- تقريب كاب KAPP :

■ التصميم المكافئ للمحول في تقريب كاب :

1.5 - الإرجاع إلى الثانوي :

- المفاعلة الكلية المرجعة إلى الثانوي : $X_S = X_2 + X_1 m_0^2 = L_2 \omega + L_1 \omega m_0^2$

- المقاومة الكلية المرجعة إلى الثانوي : $R_S = R_2 + R_1 m_0^2$

- الممانعة الكلية المرجعة إلى الثانوي : $Z_S = \sqrt{X_S^2 + R_S^2}$

2.5 - الإرجاع إلى الابتدائي : - المفاعلة الكلية المرجعة إلى الابتدائي : $X_P = X_1 + \frac{X_2}{m_0^2} = L_1 \omega + \frac{L_2 \omega}{m_0^2}$

- المقاومة الكلية المرجعة إلى الابتدائي : $R_P = R_1 + \frac{R_2}{m_0^2}$

- الممانعة الكلية المرجعة إلى الابتدائي : $Z_P = \sqrt{X_P^2 + R_P^2}$

3.5- حساب عناصر التصميم المكافئ : تحسب انطلاقا من التجربة في حالة قصر وذلك بقياس $P_{1CC}, I_{2CC}, I_{1CC}, U_{1CC}$

$$1.3.5. \text{العناصر المرجعة إلى الابتدائي : } R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{1CC}^2}, Z_P = \frac{U_{1CC}}{I_{1CC}}, X_P = \sqrt{Z_P^2 - R_P^2}$$

2.3.5. العناصر المرجعة إلى الثانوي : انطلاقا من العناصر المرجعة إلى الابتدائي يمكن حساب العناصر المرجعة إلى الثانوي:

$$R_S = R_2 + R_1 m_0^2 = m_0^2 \left(\frac{R_2}{m_0^2} + R_1 \right) = m_0^2 R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} \Rightarrow \boxed{P_{1CC} = R_S \cdot I_{2CC}^2}$$

$$Z_S = m_0^2 Z_P = m_0 \frac{U_{1CC}}{I_{2CC}}, X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2}$$

6 - تشغيل المحول في حالة حمولة : يسمى الفرق بين U_{20} و U_2 بالهبوط في التوتر

ويعطى كما يلي :

$$\boxed{\Delta U_2 = U_{20} - U_2} \text{ و الهبوط النسبي بالعلاقة : } \boxed{\frac{\Delta U_2}{U_{20}} = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} (100\%)}$$

من جهة أخرى: $\Delta U_2 = R_S \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 + X_S \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_2$

$$\boxed{\Delta U_2 = Z_S \cdot I_{2N}} \text{ و } \boxed{\Delta U_2 = m_0 \cdot U_1 - U_2}$$

7- الحصيلة الطاقوية :

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1, P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2, \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_J + P_{fer}}$$

$$Q_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_1, Q_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_2$$

يكون المردود أعظمى إذا كان : $P_J = P_{fer}$

ونقول عن المحول أنه مثالي إذا كان :

$$P_J = P_{fer} = 0 \Rightarrow P_1 = P_2 \Rightarrow \eta = 100\%$$

$$S_1 = S_2 \Rightarrow U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2 \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

تمرين :

أجريت على محول أحادي الطور الاختبارات التالية:

■ في الفراغ: $U_1 = U_{IN} = 380V$, $50HZ$, $U_{20} = 26V$, $I_{10} = 0.2A$, $P_{10} = 15W$

■ في القصر: $U_{1CC} = 20V$, $I_{2CC} = I_{2N} = 25A$

قياس مقاومتي الملفين الأولى ($R_1=0.1\Omega$) والثانوي ($R_2=0.02\Omega$) عند درجة حرارة التشغيل الاسمي.

1- احسب:

أ- عدد لفات الأولى علما أن عدد لفات الثانوي $N_2 = 100$

ب- معامل الاستطاعة في الفراغ.

2- أوجد قيم عناصر الدارة المكافئة المرجعة إلى الثانوي.

3- يصيب المحول تيارا شدته $25A$ في حمولة حثية عامل إستطاعتها $\cos\phi_2 = 0.8$ تحت توتر

أولي $U_1=380V$

أ- أحسب الإستطاعة الفعالة بالثانوي إذا علمت أن الهبوط في التوتر يقدر بـ $1.16V$

ب- أحسب مردود المحول (عمليا نأخذ: $P_{1CC} = P_j$ و $P_{10} = P_F$)

ب - التقويم المتحكم فيه أحادي الطور: *Redressement Commandé Monophasé*

المقداح (thyristore): يتميز المقداح بحالتين : حالة التمرير **Passant** و حالة المنع **Bloqué**

* عند المرور من حالة المنع الى حالة التمرير نسمي به: **L'amorçage** الإقلاع


* وعند المرور من حالة التمرير الى حالة المنع نسمي به: **Blocage** الوقف

شرط إقلاع المقداح: ($V_{AK} > 0$) واعطاء نبضة تحكم موجبة في الزناد المقداح يمرر

تطبيقا: عندما يكون المقداح مستقطب عكسيا ($V_{AK} < 0$), المقداح موقوف

عندما: $i_g = 0$ لا يمكن إيقاف إقلاع المقداح


1- التقويم المتحكم فيه أحادي النبوة: نحقق التركيب التالي :

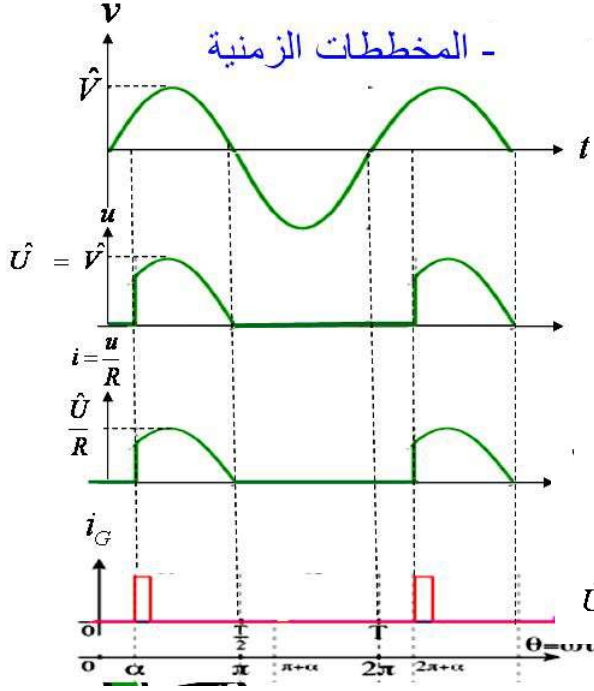

زاوية تأخر القذح : α

زمن تأخر القذح : $t_\alpha = \frac{\alpha}{\omega}$



حيث : $0 \leq \alpha \leq \pi$

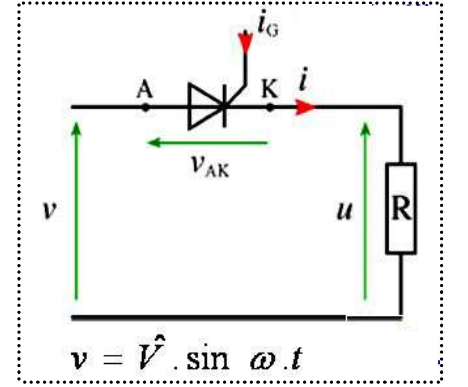

القيم المتوسطة : $\bar{I} = \frac{\bar{U}}{R}$, $\bar{U} = \hat{U} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2\pi}$ حيث : $\hat{U} = \hat{V}$

2- التقويم المتحكم فيه ثنائي النبوة:

1-2 تركيب بمحول ذو النقطة الوسطية :

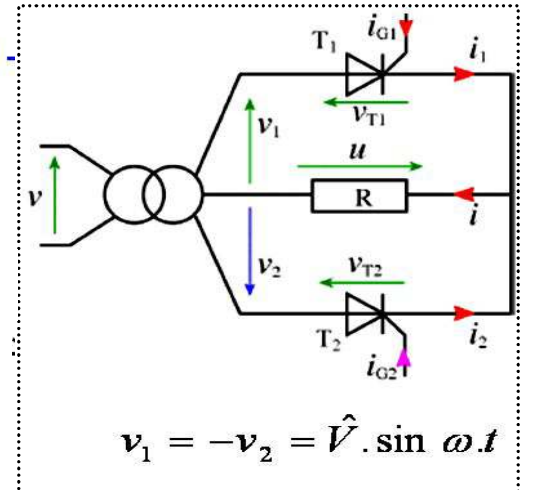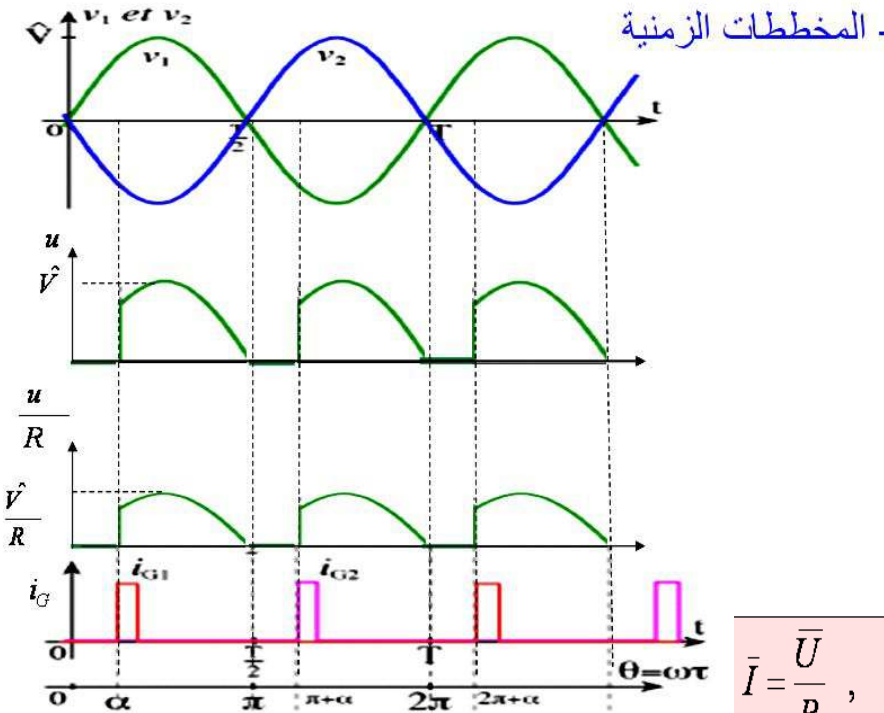

حيث : $\hat{U} = \hat{V}_1 = \hat{V}_2 = \hat{V}$

القيم المتوسطة : $\bar{I} = \frac{\bar{U}}{R}$, $\bar{U} = \hat{U} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{\pi}$

■ المقداح: $\bar{I}_T = \frac{\bar{I}}{2}$: القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقداح
 $\hat{V}_{AKI} = 2\hat{V}$: التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقداح

مثال: محول بنقطة وسيطية $220V / 2 \times 24V$ يغذي مقوم مراقب ثنائي النوبة

س1: أحسب التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقداح

إذا كان القوم يصب تيار قيمته المتوسطة $1.08A$ في حمولة مقاومة $R=10\Omega$

س2: أحسب زاوية تأخر القدح ، إستنتج زاوية التمرير لكل مقداح -




نشاط: الشكل المقابل يمثل دائرة التحكم في توتر حمولة نعتبرها مقاومة

$$R = 10 \Omega$$

$$v = 220 \sqrt{2} \sin \omega.t$$

س1- ماهو نوع و اسم المقوم المستعمل :

س2- أكمل التصميم المكافئ للجسر في كل نوبة و بعد إرسال نبضات التحكم للمقادح المعنية :

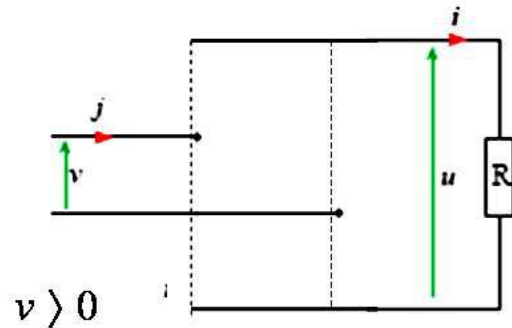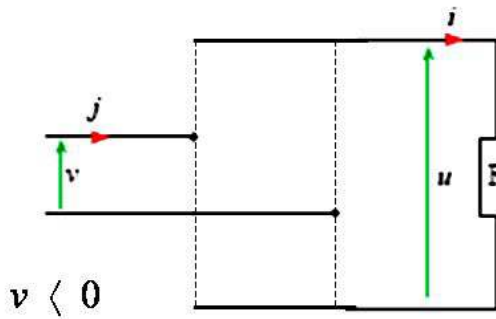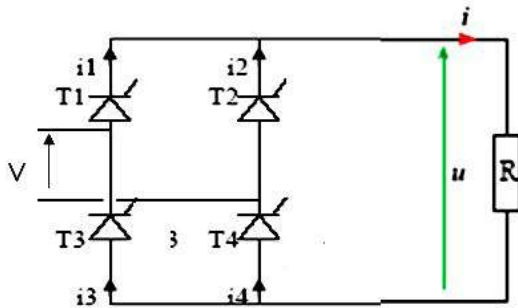

س3: ماهي طبيعة كل من التوترات و التيارات التالية :

$$i, j, u, v$$

نشاط : الشكل المقابل يمثل دائرة التحكم في توتر حمولة نعتبرها مقاومة




$$R = 10 \, \Omega$$

$$v = 220 \sqrt{2} \cdot \sin \omega \cdot t$$

س1- ماهو نوع و اسم المقوم المستعمل :

ج1- مقوم مراقب ثنائي النوبة بجسر غرايتس

س2- أكمل التصميم المكافئ للجسر في كل نوبة و بعد إرسال نبضات التحكم للمقايح المعنية :

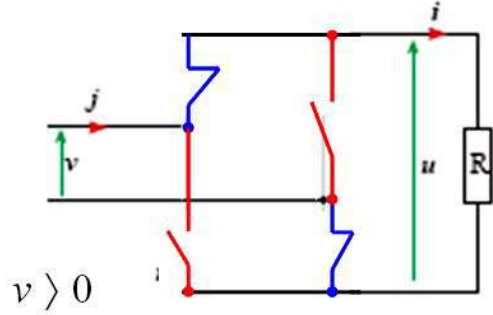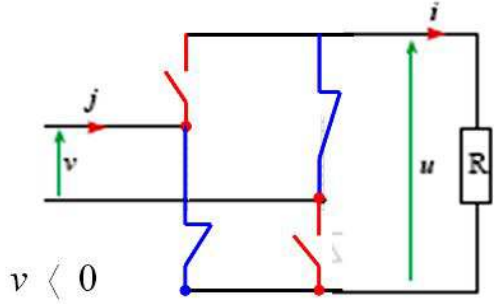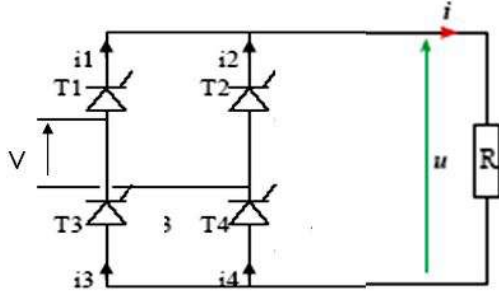

س3: ماهي طبيعة كل من التوترات و التيارات التالية : i, j, u, v

متناوبة : v, j

مقومة : u, i

أحسب - القيمة المتوسطة لتيار المار في الحمولة من أجل زاوية تأخر قرح قدرها 90 درجة :

- القيمة المتوسطة لتيار المار في كل مقداح

$$\bar{I} = \hat{U} \frac{1 + \cos \alpha}{\pi R} = 220 \cdot \sqrt{2} \frac{1 + 0}{\pi \cdot 10} = 9.9V \quad \text{ج6:}$$

$$\bar{I}_T = \frac{I}{2} = \frac{7}{2} = 4.95V$$

المحور 07: وظيفة الاستطاعة
الموضوع 01: المحرك اللاتزامني ثلاثي الاطوار

مبدأ التشغيل :

عند تغذية وشيعات الساكن بالتيار المتناوب ثلاثي الاطوار تنتج مجالا مغناطيسيا دوارا يدور بالسرعة : $n_s = \frac{f}{p}$

n_s : سرعة الدوران التزامنية (tr/s) ، f : التردد : (hz) ، p : عدد أزواج أقطاب المحرك $p()$ إذا كان التواتر $f = 50\text{Hz}$ ، السرعات المتزامنة الممكنة هي :

n_s : سرعة التزامن (المجال الدوار)
 n : سرعة الدوار


p	n (tr/s)	n (tr/min)
1	50	3000
2	25	1500
3	16.67	1000
4	12.5	750
5	10	600
6	8.33	50

■ نستنتج سرعة الزاوية للمجال الدوار : $\Omega = 2\pi \cdot n_s = \frac{2\pi \cdot f}{p}$

■ يدور الجزء الدوار n بسرعة لكنه اقل من سرعة المجال الدوار n_s : $n_s > n$ و $\Omega_s > \Omega$

الانزلاق Glissement : $g = \frac{n_g}{n_s} = \frac{n_s - n}{n_s}$: بدون وحدة
نستنتج من العلاقة : $n = n_s \cdot (1 - g)$

الاستطاعات و المردود :

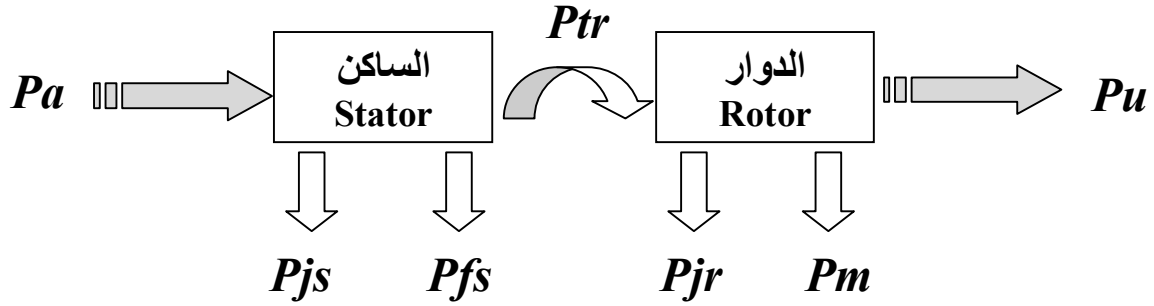

أ- الحويلة الطاقوية في الساكن:

■ الاستطاعة الممتصة : $P_a = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

■ الضياع بمفعول جول في الساكن : $P_{js} = \frac{3}{2} R \cdot I^2$ (مهما يكن نوع الإقران) .
 $P_{js} = 3 \cdot r \cdot I^2$ (حالة إقران نجمي) .
 $P_{js} = r \cdot I^2$ (حالة إقران مثلثي) .
: r (مقاومة لف الساكن)
: R (المقاومة المقاسة بين مرتبين)

- الضياعات في حديد الساكن P_{fs} : تكون عمليا مستقلة عن الحمل (ثابتة) .
- الاستطاعة المنقولة إلى الدوار :

$$P_{tr} = P_a - (P_{js} + P_{fs})$$

(ب) الحصيلة الطاقوية في الدوار :

- الضياعات بمفعول جول في الدوار : $P_{jr} = g \cdot P_{tr}$

- الاستطاعة المفيدة : $P_u = P_{tr} - (P_{jr} + P_m)$

(ج) الحصيلة الطاقوية الإجمالية : $P_a = P_u + P_{js} + P_{jr} + P_{fs} + P_m$

(د) مردود المحرك :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - (P_{js} + P_{jr} + P_{fs} + P_m)}{P_a}$$

العزم :

$$T = \frac{Ptr}{\Omega_s} \quad \text{العزم الكهرومغناطيسي:}$$

$$T_U = \frac{P_U}{\Omega} \quad \text{العزم المفيد:}$$

وحدها (نيوتن × متر) N.m



ملاحظة: الضياعات الثابتة $P_c = P_{fs} + P_m$ وتحدد بالإختبار في الفراغ

يمتص المحرك في الفراغ تيارا شدته I_0 واستطاعة P_0 :



$$P_0 = P_c + P_{js} \quad P_0 = P_{fs} + P_m + P_{js} \quad P_c = P_0 - P_{js}$$

إقران المحرك اللاتزامني :

الإقران النجمي :

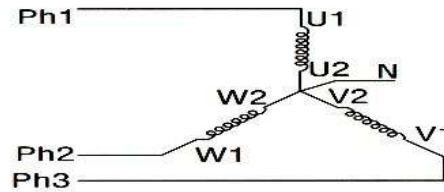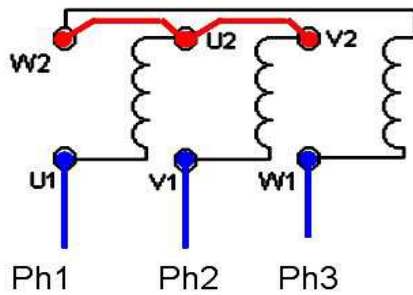

إقران المثلثي -

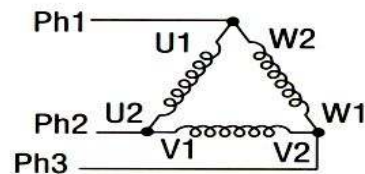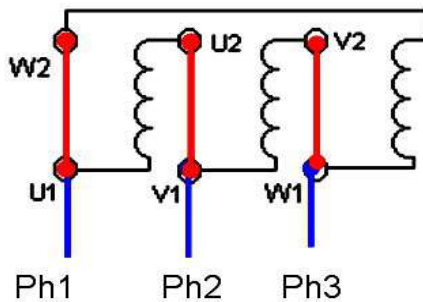

تعطي اللوحة الإشارية لمحرك لامتزامن دائما توترين للتشغيل :

مثال : 220 / 380 V أو 380 / 660 V

تمثل القيمة الصغرى التوتر الاسمي للف واحد (طور واحد) و منه يتم ربط المحرك كالتالي :

- إقران مثلثي : عندما يوافق التوتر بين طورين لشبكة التغذية التوتر الأصغر للتشغيل .

مثال 1 : محرك 380 / 660 V على شبكة 220V / 380V (380V = التوتر بين طوري الشبكة)

- إقران نجمي : عندما يوافق التوتر بين طورين لشبكة التغذية التوتر الأكبر للتشغيل .

مثال 2 : محرك 220 / 380 V على شبكة 220V / 380V (380V = التوتر بين طوري الشبكة)

مثال 1 : أكمل الجدول التالي:

اللوحة الإشارية الشبكة	127/220 V	220/380 V	380/660 V
127/220V			
220/380 V			

لوحة المواصفات لمحرك لاتزامن ثلاثي الطور



COS φ

تواتر التيارات الدوارة

الاستطاعة المفيدة Pu

السرعة الاسمية (الدوار) n

المردود

عدد الأطوار

الشدة الممتصة على خط الإقران المثلثي

الشدة الممتصة على خط الإقران النجمي

التوتر الأعظمي بين قطب التغليف و الحيادي

التوتر الأعظمي بين طرفي التغليف

تمارين حول المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور

تمرين 01: BAC 2009

المحرك M2 له الخصائص التالية: لامتزامن ثلاثي الطور 220V/ 380 V - 50 Hz
 $\cos \varphi = 0.85$ 1440 t/mn $5A$
 علما أن الضياعات الثابتة متساوية $p_f = p_{mec} = 60 \text{ W}$ و المقاومة المقاسة بين طورين للساكن 2.5Ω

- س9: في الشبكة 3 x 380V , 50Hz ، كيف يتم إقران هذا المحرك ؟
 س10: أرسم تصميم دائرة الاستطاعة لهذا المحرك علما أن إقلاعه يكون مباشرا.
 عند التشغيل الاسمي لهذا المحرك:
 س11: أحسب الانزلاق وعدد الأقطاب.
 س12: أحسب الاستطاعة الممتصة.
 س13: أحسب الضياعات بفعل جول.
 س14: أحسب الاستطاعة المفيدة و العزم المفيد.

تمرين 02:

تحميل اللوحة الإشهارية لمحرك لا متزامن ثلاثي الطور ماييلي : 220V/380V


- إشرح ماذا يحدث عند : 4= عدد أقطاب المحرك ، 50HZ ، 1450tr/mn

- تغذية طورين فقط للمحرك
 - عند عكس طوري تغذية المحرك
 - عند عكس الأطوار الثلاثة.
 - عند فتح دائرة الدوار و تغذية المحرك
 - ما هو الإقران المناسب للمحرك مع التحليل
 - سرعة التزامن (سرعة الحقل الدوار) .
 - الإنزلاق
 $R.I^2$

تمرين 03: BAC 2012 - S01

$\cos \varphi = 0.6$, $P_u = 1200W$
 $\eta = 75\%$, عدد أزواج الأقطاب $p=1$
الانزلاق $g=1.5\%$

M1 محرك لا تزامن ثلاثي الطور
220V/380V, 50Hz

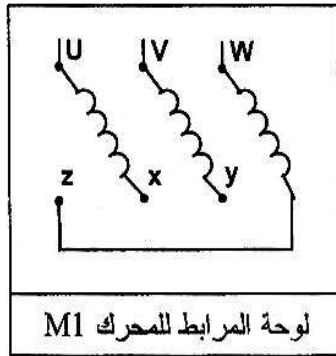

الاستطاعة: شبكة التغذية : 220v/380v , 50HZ
 11. أنقل رسم لوحة المرباط للمحرك M1 على ورقة إجابتك وبين نوع الإقران، علل.

12. احسب التيار المستهلك و سرعة دوران المحرك M1.

تمرين 04: BAC 2012 - S02

• دائرة الاستطاعة للمحرك M4:

- تم قياس الاستطاعة للمحرك M4 باستعمال طريقة الواط مترين فأعطت النتائج التالية :

$$P_2 = P_B = 980 \text{ W} \quad P_1 = P_A = 3260W$$

- س10: احسب مختلف الإستطاعات لهذا المحرك (الممتصة، الارتكاسية والظاهرية).
 س11: استنتج معامل الاستطاعة $\cos \varphi$.

حل تمارين المحرك:

تمرين 01:

ج09: اقران **نجمي** لأن توتر طوري الشبكة يساوي التوتر الأكبر للمحرك – كل لف يتحمل 220V


1.75	0.5	حساب الانزلاق وعدد الأقطاب. لدينا $n = 1440 \text{ rpm}$ و $f = 50 \text{ Hz}$ إذن $n_s = 1500 \text{ rpm}$	ج11
	0.5	$g = (n_s - n) / n_s$	
	0.25	$= (1500 - 1440) / 1500 = 60/1500 = 0.04$ $g = 4 \%$	
	0.5	عدد أقطاب المحرك: $n_s = 60 f / p$ منه $p = 60f/n_s = 3000/1500 = 2$ عدد أقطاب المحرك هو : $2p = 2 \times 2 = 4 \text{ pôles}$	
0.75		حساب الاستطاعة الممتصة.	ج12
	0.5	$P_a = \sqrt{3} U I \cos \phi$	
	0.25	$P_a = \sqrt{3} \times 380 \times 5 \times 0.85 = 2797.26 \text{ W}$ $P_a = 2,797 \text{ kW}$	
1.25		حساب الضياعات بفعل جول	ج13
	0.5	$P_{js} = (3/2) r I^2 = 1,5 \cdot 2,5 \cdot (5)^2 = 93.75$ $P_{js} = 93.75 \text{ W}$	
	0.5	$P_{jr} = (P_a - p_r - p_{js})g = (2797.26 - 60 - 93.75)4\% = 105.74$ $P_{jr} = 105.74 \text{ W}$	
	0.25	$P_j = p_{js} + p_{jr} = 93.75 + 105.74 = 199.49 \text{ W}$	
1.5	0.5	أحسب الاستطاعة المفيدة و العزم المفيد.	ج14
	0.25	$P_u = P_a - (p_j + p_f + p_{mec})$ $= 2797.26 - (199.49 + 60 + 60) = 2477.77 \text{ W}$	
	0.5	$C_u = 60 \cdot P_u / 2\pi n$	
	0.25	$= 60 \cdot 2797,26 / (6,28 \cdot 1440) = 16.44 \text{ Nm}$	

تمرين 02:

تمرين 03:

ج11

نوع الإقران نجمي .

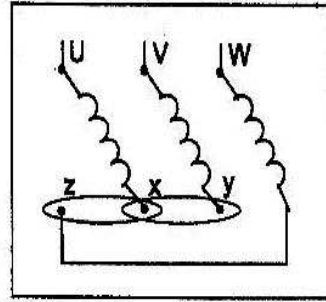

ج12

المحرك M_1

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}U \cdot \cos \phi} \quad P = \frac{Pu}{\eta} = \frac{1200}{0,75} = 1600W \quad I = \frac{1600}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,6}$$

$$I = 4A$$


$$n = \frac{3000}{p} = \frac{3000}{1} = \frac{3000tr}{mn} \quad n' = (1 - g)n = (1 - 0,015)3000$$

$$n' = 2955tr / mn$$

تمرين 04:

ج9

نوع الإقران مثلثي Δ .

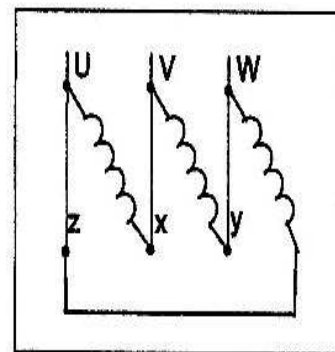

التوتر الذي يتحملة كل ملف هو : 380V

ج10

حساب الاستطاعة الفعالة الممتصة من طرف المحرك.

$$Pa = P1 + P2 = 3260 + 980 = 4240W$$

حساب الاستطاعة المفاعلة (الرديّة ، الإرتكاسية) (Q) للمحرك

$$Q = (P1 - P2)\sqrt{3} = (3260 - 980)\sqrt{3} = 3949VAR$$

حساب الاستطاعة الظاهرية (S) للمحرك .


$$S = \sqrt{Pa^2 + Q^2} = 5794 VA$$

ج11


معامل الاستطاعة ($\cos(\phi)$) للمحرك .

$$\cos(\phi) = Pa/S = 4240/5794 = 0.73$$


إقلاع المحركات:
إقلاع مباشر اتجاه واحد للدوران :

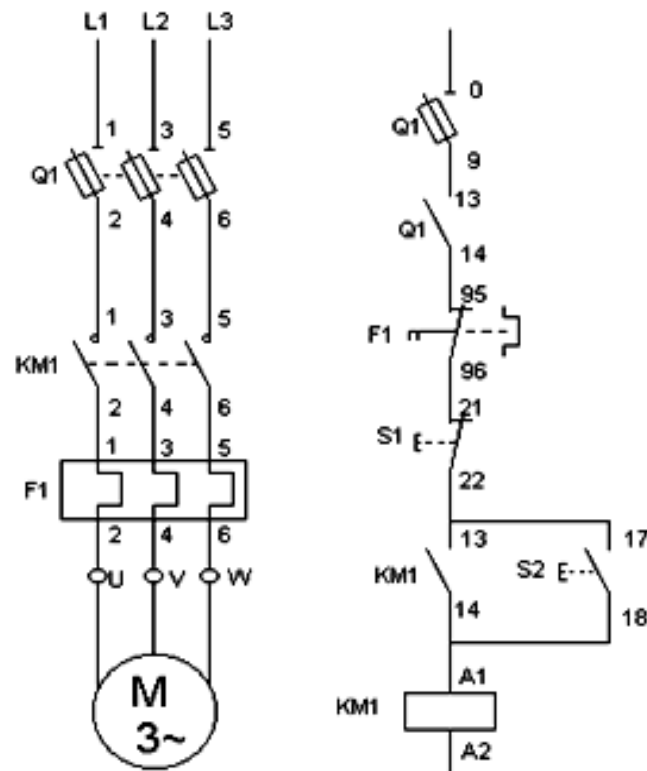

إقلاع مباشر اتجاهان للدوران :

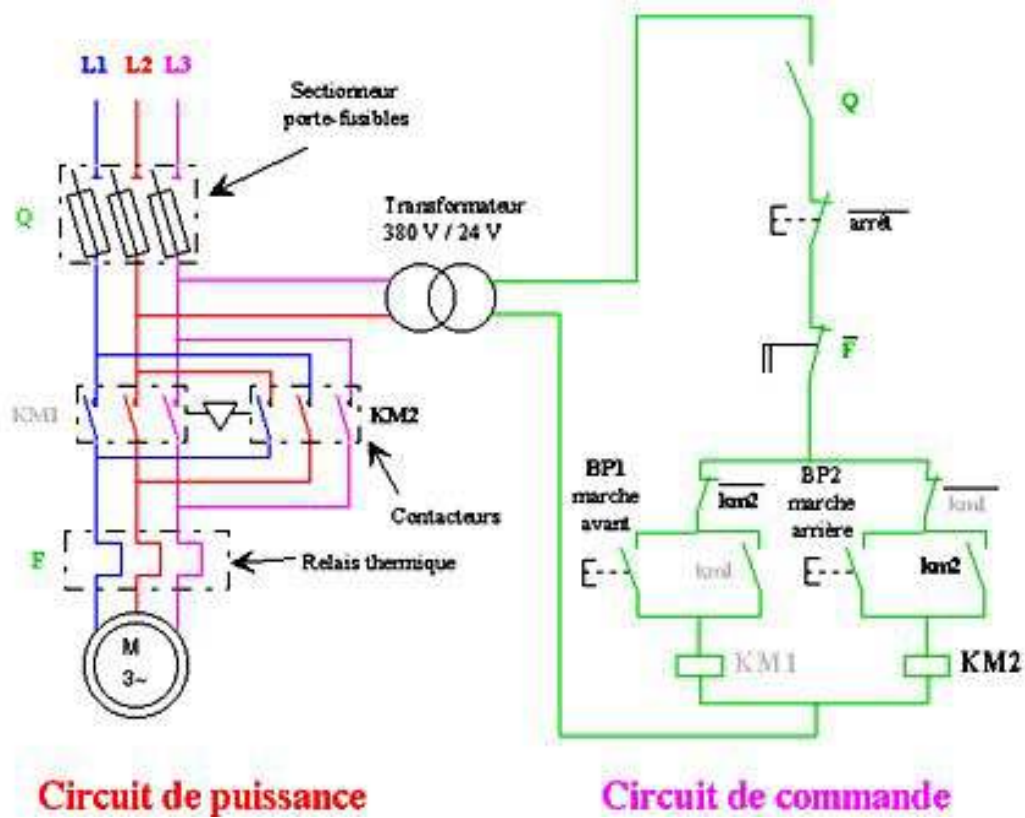


اقلاع نجمى - مثلى

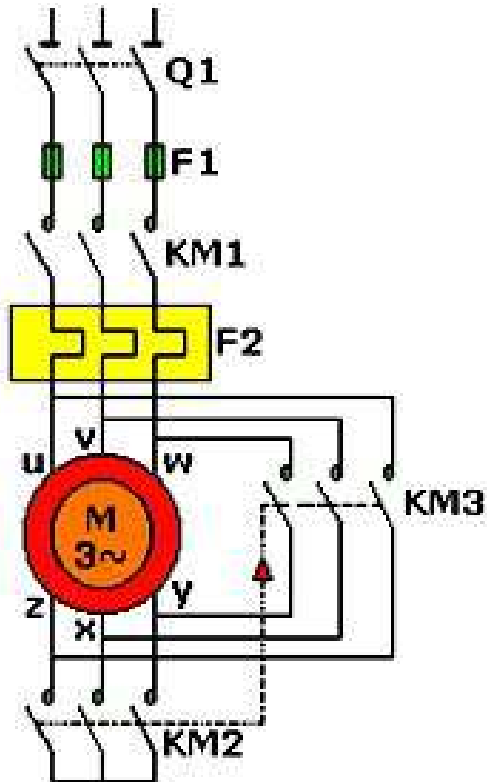


Démarrage en 3 temps
 1 : fermeture de KM1 et KM2
 2 : ouverture de KM2
 3 : fermeture de KM3

الكبح الكهرومغناطيسى

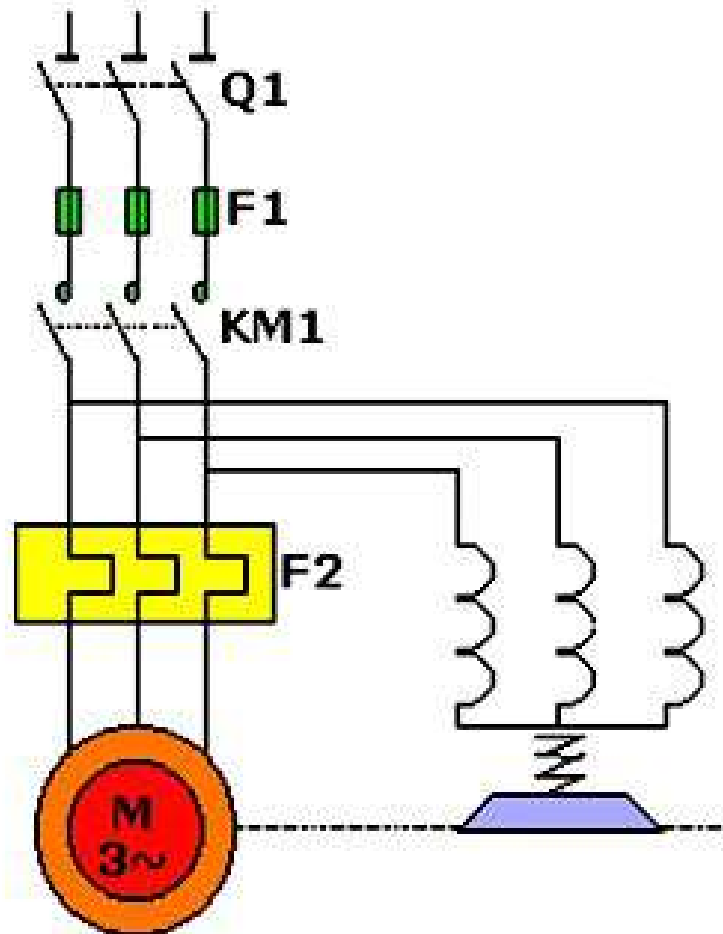

المحرك خطوة – خطوة :

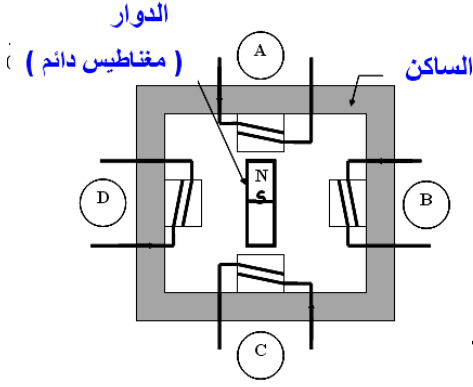

المحرك ذو مغناطيس دائم :

الرمز :

الخصائص :

التبديل :

- التبديل أحادي القطبية : يغذي المحرك دون عكس التيار في اللفائف
- التبديل ثنائي القطبية : يستلزم عكس التيار في اللفائف .

ملاحظة : التبديل في المحرك خ/خ يعرف بمعامل k_1 حيث

$k_1 = 1$: تبديل أحادي القطبية

$k_1 = 2$: تبديل ثنائي القطبية

نمط التشغيل :

متناظر أو خطوة كاملة : يغذي نفس عدد الأطوار في كل خطوة خلال دورة

غير متناظر أو نصف خطوة : بين خطوتين متتاليتين لا نستعمل نفس عدد الأطوار المغذاة .

ملاحظة : التبديل في المحرك خ/خ يعرف بمعامل k_2 حيث

$k_2 = 1$: خطوة كاملة

$k_2 = 2$: نصف خطوة

3-5 عدد الأقطاب المغناطيسية لدوار :

يرمز لعدد أزواج أقطاب الدوار بـ: p

4-5 عدد الأطوار :

الطور هو لف أو نصف لف (في حالة ملف بنقطة وسيطية)
و يرمز لعدد الأطوار بـ: m

5-6 عدد الخطوات في الدورة :

نرمز له بـ: $N_{p/t}$

$$N_{p/t} = k_1 . k_2 . m . p$$

5-6 الخطوة الزاوية :

يرمز لها بـ: α_p

$$\alpha_p = \frac{360}{N_{p/t}} \text{ (}^\circ\text{)}$$

$$\alpha_p = \frac{2\pi}{N_{p/t}} \text{ (rad)}$$

السرعة:

نرمز لها ب n : عدد الدورات في الثانية

سرعة الدوران تتعلق : بتواتر نبضات التحكم

ليكن T و f علي الترتيب دور و تواتر إشارة الساعة (التوقيتية)

$$N_{p/t} T \longrightarrow 1 \text{ tour}$$

$$1s \longrightarrow$$

$$n = \frac{1}{T \cdot N_{p/t}} = \frac{f}{N_{p/t}}$$

f : بالهرتز

المزدوجة المحركة:

نرمز له بـ : T_U

$$P_U : W$$

$$T_U : N.m$$

$$T_U = \frac{P_U}{2\pi \cdot n}$$

المحرك خ/خ ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة:


- مبدأ التشغيل و المميزات :

عند تغذية أطوار الساكن فإن الدوار يدور بحيث تصبح المقاومة المغناطيسية أصغر ما يمكن (ثغرة بين أسنان الساكن و أسنان الدوار أصغر ما يمكن)

دوار ذو أسنان

طور الساكن

(مادة حديدية مغناطيسية)

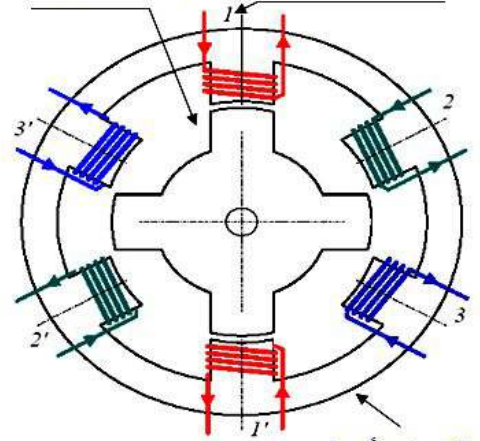

ساكن ذو أسنان

الحالة العامة:

عدد الخطوات (الوضعيات) في الدورة

$$N_{p/t} = m \cdot d$$

d : عدد أسنان الدوار

- عدد أطوار الساكن : 3

- عدد أسنان الدوار : 4


- عدد الوضعيات في الدورة : 12

$$N_{p/t} = \frac{360}{12} = 30^\circ$$

ملاحظة : أسنان الدوار يجب أن تختلف عن عدد أسنان الساكن

نشاطات :

- نشاط 1 :

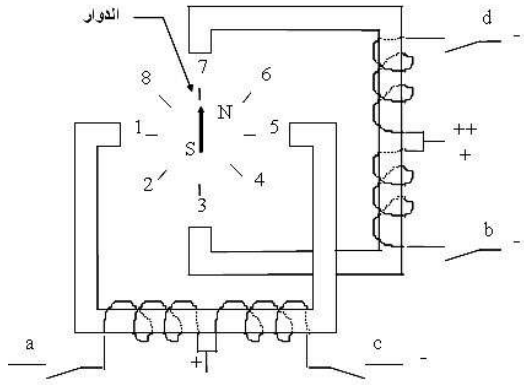

يعطي التصميم المبدئي لمحرك خ/خ
■ عين :

نوع المحرك .:

- عدد أطوار الساكن

- عدد أقطاب الدوار :

2- تغذي علي التتابع كل نصف ملف

- أكمل الجدول التالي :

تعاقب التحكم	a	b	c	d	وضعية الدوار	عقارب اتجاه عقارب الساعة
①	1	0	0	0		
②						
③						
④						

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

3- تغذي علي التتابع كل نصف ملف

- أكمل الجدول التالي :

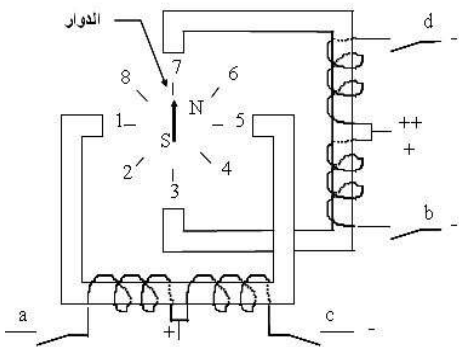

تعاقب التحكم	a	b	c	d	وضعية الدوار	عقارب اتجاه عقارب الساعة
①	1	1	0	0		
②						
③						
④						

حدد :


- نوع التبديل :

- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

نشاط 2 :

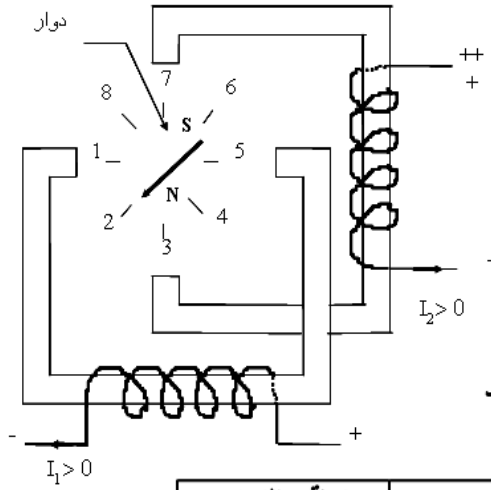

1- يعطي التصميم المبدئي لمحرك خ/خ

■ عين :

نوع المحرك :

- عدد أطوار الساكن :

- عدد أقطاب الدوار :

1. النمط الأول : تغذية ملف واحد

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار	اتجاه عكس عقارب الساعة
1	1	0	0	0	.	
2	0	0	1	0	.	
3	0	1	0	0	.	
4	0	0	0	1	.	

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

- النمط الثاني : تغذية ملفين

■ أكمل الجدول التالي :

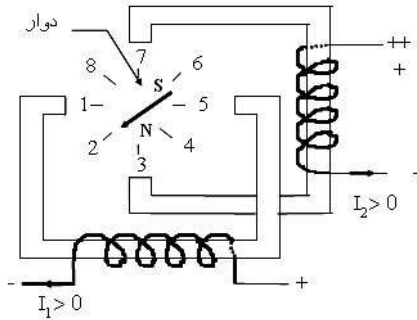

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار	اتجاه عكس عقارب الساعة
1	1	0	1	0	2	
2	0	1	1	0	.	
3	0	1	0	1	.	
4	1	0	0	1	.	

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

3- نريد الحصول علي خطوة زاوية 45°.

■ أكمل الجدول التالي

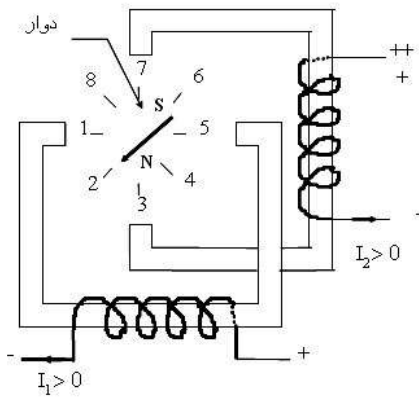

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار
1	1	0	0	0	1
2	1	0	1	0	
3	0	0	1	0	
4	0	1	1	0	
5	0	1	0	0	
6	0	1	0	1	
7	0	0	0	1	
8	1	0	0	1	
9	1	0	0	0	

حدد :

- نوع التبديل :

- نمط التشغيل :

- إستنتاج : عدد الخطوات في الدورة :


- الخطوة الزاوية :

مقارنة



يمتاز المحرك خ/خ ذو مغناطيس دائم بمزدوجة أكبر من المحرك خ/خ بمقاومة مغناطيسية متغيرة بينما يمتاز الثاني بخطوة زاوية صغيرة (دقيق)

لذا يستعمل الأول في الأنظمة الآلية الصناعية بينما الثاني في الأنظمة الدقيقة (الطابعات ، الإنسان الآلي)

للمجمع بين الإيجابيات تم صنع محرك خ/خ هجين دواره مغناطيس دائم ذو أسنان.

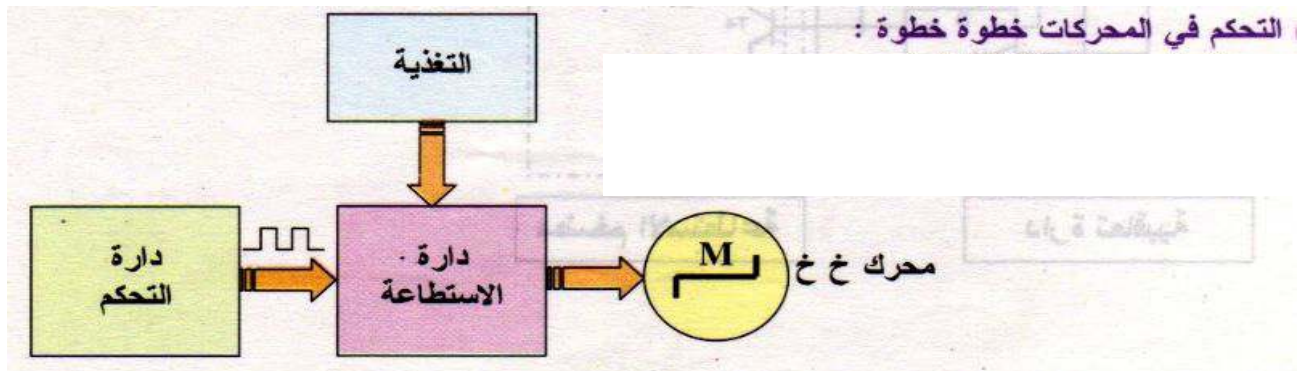

مثال-1- : التحكم في محرك خطوة خطوة باستعمال دائرة تعاقبية :

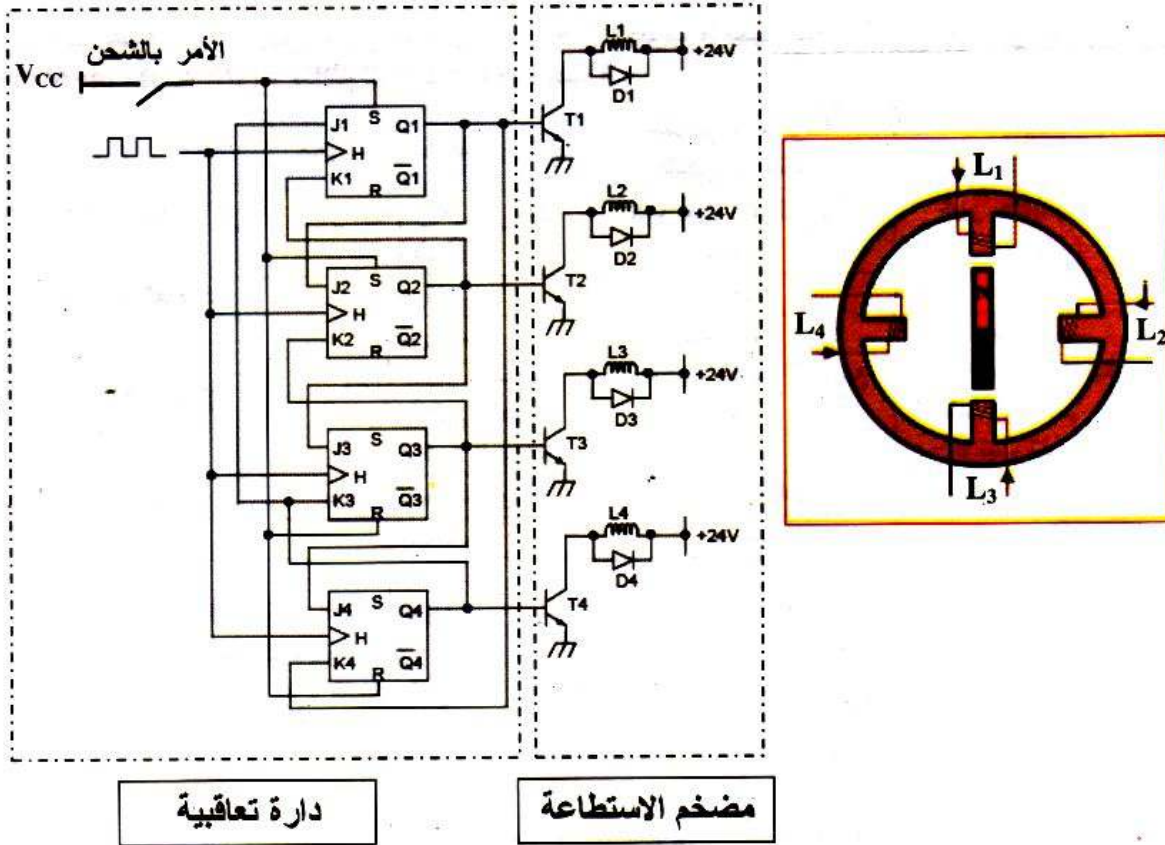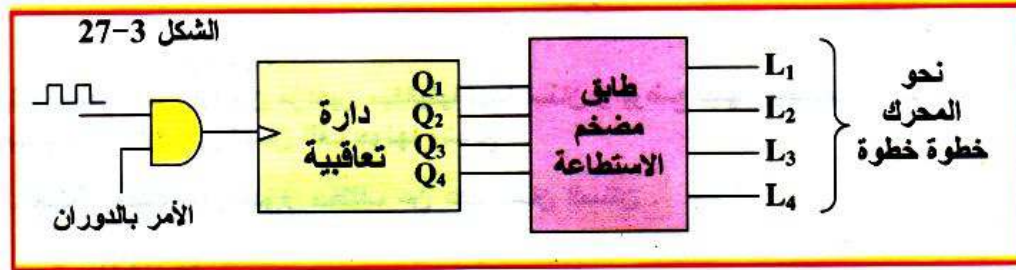

المطلوب :

- 1- استخراج معادلات المداخل للقلابات ؟
- 2- إملأ جدول تحريض الأطوار للحصول على دورة كاملة ؟
(مع العلم أنه يتم شحن الدائرة التعاقبية في الحالة الابتدائية بمعلومة ثنائية كما هو موضح في الشكل من الجدول السابق ، استنتج نوع الدائرة التعاقبية ؟
- 3- حدد : - عدد الأطوار ؟ - عدد الأقطاب ؟ - نوع التغذية ؟ - نوع التبديل ؟
- 4- عدد وضعيات المحرك خلال دورة كاملة ؟
- الخطوة الزاوية α ؟
- 5- أرسم المخطط الزمني ، الموافقة ، لمخارج الدائرة التعاقبية ؟

الخطوة	مخارج الدائرة التعاقبية				الأطوار المحرصة				حالات المقال			
	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
1												
2												
3												
4												

المطلوب :

- 1- استخراج معادلات المداخل للقلابات ؟
- 2- إملأ جدول تحريض الأطوار للحصول على دورة كاملة ؟
(مع العلم أنه يتم شحن الدارة التعاقبية في الحالة الابتدائية بمعلومة ثنائية كما هو موضح في الشكل)
- 3- من الجدول السابق ، استنتج نوع الدارة التعاقبية ؟
- 4- حدد :
- عدد الأطوار ؟ - عدد الأقطاب ؟ - نوع التغذية ؟ - نوع التبديل ؟
- عدد وضعيات المحرك خلال دورة كاملة ؟
- الخطوة الزاوية α ؟
- 5- أرسم المخطط الزمني الموافق لمخارج الدارة التعاقبية ؟

الحل :

- 1- معادلات المداخل للقلابات (تحليل الدارة التعاقبية) :

$$\begin{cases} J_1 = Q_4 \\ K_1 = Q_2 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_3 \end{cases} \quad \begin{cases} J_3 = Q_2 \\ K_3 = Q_4 \end{cases} \quad \begin{cases} J_4 = Q_3 \\ K_4 = Q_1 \end{cases}$$

- 2- جدول تحريض الأطوار :

الخطوة	مخارج الدارة التعاقبية				الأطوار المحرصة				حالات المقاحل			
	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
1	1	1	0	0	1	1	0	0	مشبع	مشبع	محصور	محصور
2	0	1	1	0	0	1	1	0	محصور	مشبع	مشبع	محصور
3	0	0	1	1	0	0	1	1	محصور	محصور	مشبع	مشبع
4	1	0	0	1	1	0	0	1	مشبع	محصور	محصور	مشبع

- 3- نوع الدارة التعاقبية : نستنتج من الدارة أن الدارة عبارة عن سجل حلقي إزاحة يمين .


- 4- عدد الأطوار : $m=4$ ، عدد الأقطاب : $2 (P=1)$

نوع التغذية : أحادي القطب (أحادي الاتجاه) ($K_1=1$) ، نوع التبديل : متناظر ($K_2=1$)

$$N_p = m \cdot P \cdot K_1 \cdot K_2 = 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 4 \text{ pas/tour}$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{N_p} = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$

- 5- المخطط الزمني الموافق لمخارج الدارة التعاقبية :

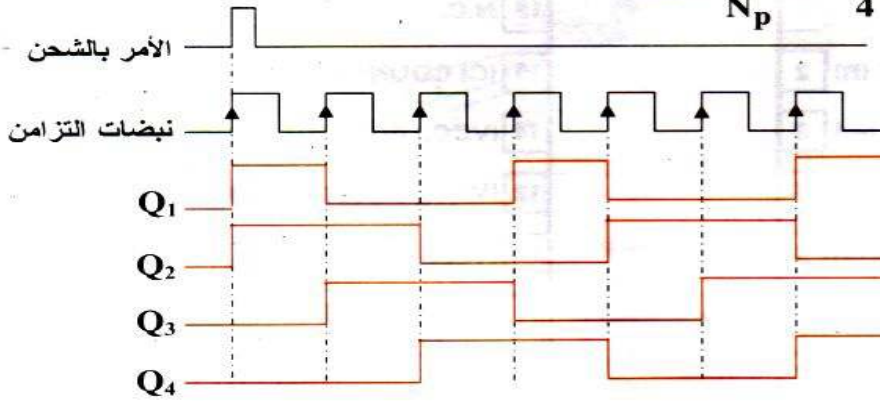


تقديم

- إيجابيات النظام ثلاثي الطور مقارنة مع النظام أحادي الطور:
- ثلاثية الطور إستطاعات تفوق نظيرتها أحادية الطور بـ 50% ، و منه يكون ثمنها أقل بكثير .
- هذا النظام يقلل من الضياعات عند نقل الطاقة الكهربائية .

التوزيع

- تتم عملية توزيع الطاقة من خلال أربعة أقطاب :
- ثلاثة أقطاب للأطوار معرفة بـ : 1, 2, 3 أو A, B, C أو R, S, T .
- قطب حيادي N .

التوترات البسيطة

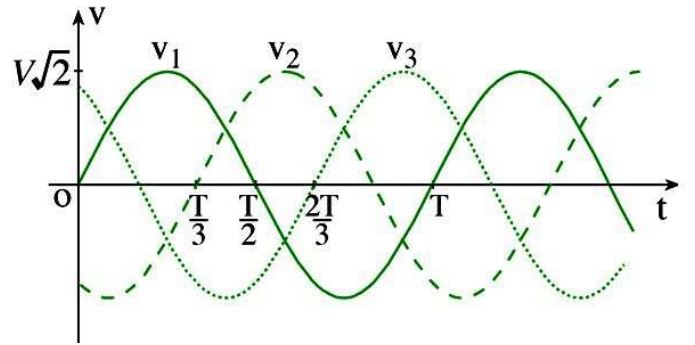


النظام ثلاثي الطور المتوازن

يكون النظام متوازن إذا كانت التوترات الثلاثة :

- لها نفس الطويلة .
- لها نفس التردد .
- تكون مزاحة عن بعضها البعض بزاوية مقدارها 120° .

للتوترات المركبة نفس تردد التوترات البسيطة .

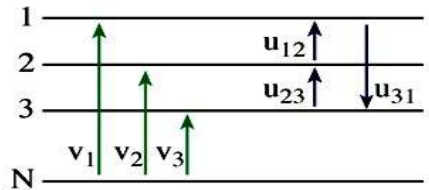


$$\begin{aligned} u_{12} &= v_1 - v_2 & \vec{U}_{12} &= \vec{V}_1 - \vec{V}_2 \\ u_{23} &= v_2 - v_3 & \vec{U}_{23} &= \vec{V}_2 - \vec{V}_3 \\ u_{31} &= v_3 - v_1 & \vec{U}_{31} &= \vec{V}_3 - \vec{V}_1 \end{aligned}$$

إذا كانت الشبكة متوازنة :


العبارات اللحظية للتوترات المركبة

- هذا يؤدي إلى ظهور نوعين من التوترات .
- توتر بين طورين و هو التوتر المركب و يرمز له بـ : U .
- توتر بين الطور و الحيادي و هو التوتر البسيط و يرمز له بـ : V .

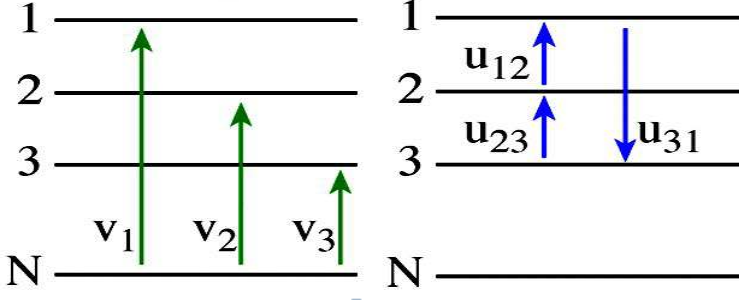


- يكون فرق الطور بين كل توتر و آخر بـ 120° (2π/3) .
- لهم نفس القيمة الفعالة .


تمثيل فريزل

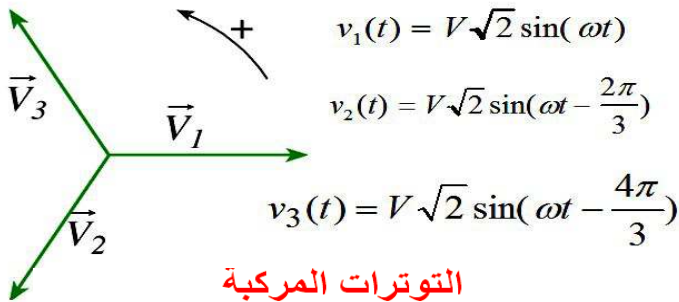


التوترات المركبة

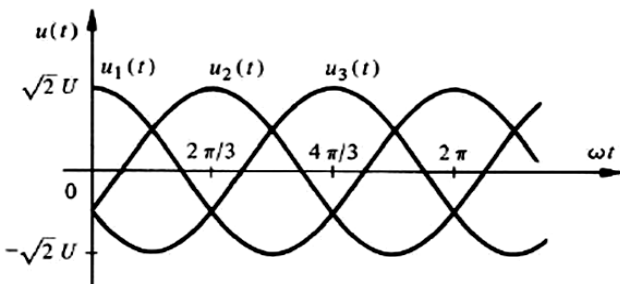

تمثيل فريزل

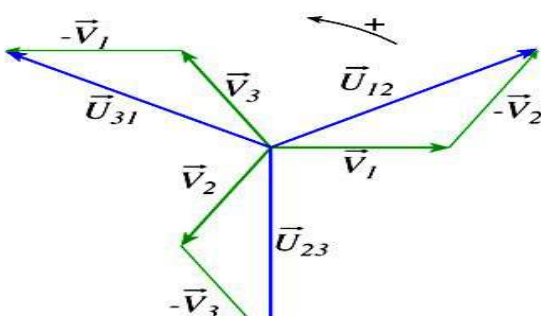

العلاقة بين التوتر المركب و التوتر البسيط

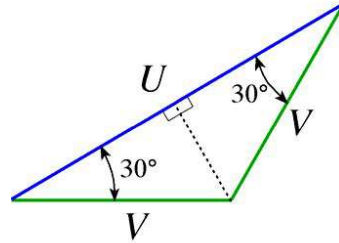

$$U = 2V \cos 30^\circ$$

$$U = 2V \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$U = V\sqrt{3}$$

5- الأخذات ثلاثية الطور المتوازنة :

1-5 تعاريف :



- الأخذة ثلاثية الطور : هي أخذة مكونة من ثلاثة ثنائيات قطب متوازنة : الثنائيات الثلاثة متماثلة

(نفس الممانعة $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z$ ، نفس التطاور : $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi$)

- تيارات الطور : هي التيارات التي تجتاز عناصر الأخذة ويرمز لها بـ : $\vec{j}$



- تيارات الخط : هي التيارات التي تجتاز نواقل أطوار الشبكة و يرمز لها بـ : $\vec{i}$

التمثيل :

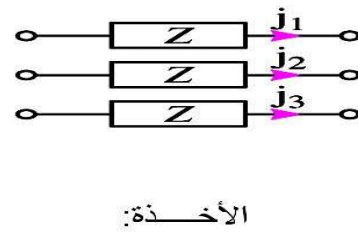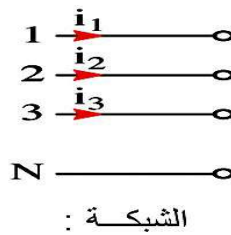

2-5 الإقران النجمي :

التركيب : كل ثنائي قطب يشتغل بتوتر بسيط

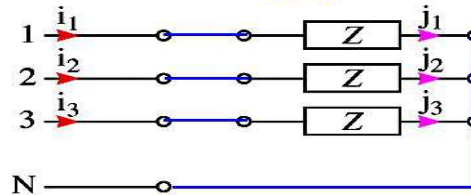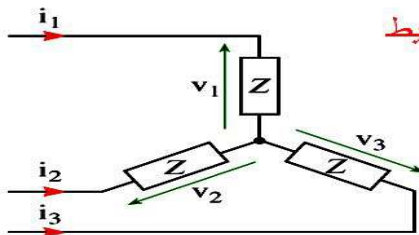

1- العلاقة بين التيارات :

$$i_1 = j_1 ; i_2 = j_2 ; i_3 = j_3$$


من الربط السابق يمكن أن نكتب

$$I_1 = I_2 = I_3 = J_1 = J_2 = J_3 = I = J = \frac{V}{Z}$$

بمأن الأخذة متوازنة يصبح لدينا


- تمثيل فريزل لتيارات :

حيث : $\varphi(\vec{I}, \vec{V})$

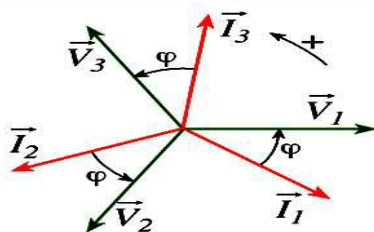

2-5 الإقران المثلثي :

الأخذه متوازنة : $J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}$ و $I_1 = I_2 = I_3 = I$

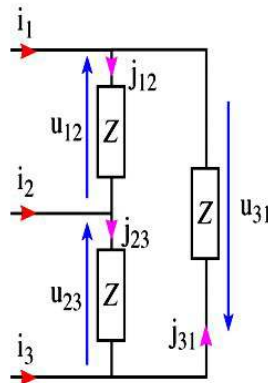

- العلاقة بين التيارات : إنطلاقا من التركيب نكتب


$$\vec{i}_1 = \vec{j}_{12} - \vec{j}_{31} \Rightarrow \vec{I}_1 = \vec{J}_{12} - \vec{J}_{31}$$

$$\vec{i}_2 = \vec{j}_{23} - \vec{j}_{12} \Rightarrow \vec{I}_2 = \vec{J}_{23} - \vec{J}_{12}$$

$$\vec{i}_3 = \vec{j}_{31} - \vec{j}_{23} \Rightarrow \vec{I}_3 = \vec{J}_{31} - \vec{J}_{23}$$

- العلاقة بين J او I : من المخطط التالي نستنتج

$$J = \frac{I}{\sqrt{3}}$$

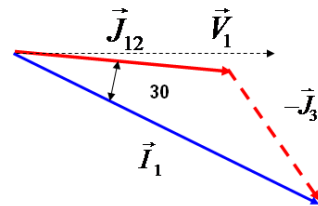

6- الإستطاعة فى ثلاثى الطور :

6-1 تذكير : نظرية بوشرو

الإستطاعة الفعلية و الردية الممتصة من طرف مجموعة ثنائيات قطب تساوي علي الترتيب مجموع الإستطاعات الفعلية و الردية الممتصة من طرف كل عنصر من المجموعة

حسب النظرية: $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ و $P = P_1 + P_2 + P_3$

من أجل أخذه متوازنة $Q_1 = Q_2 = Q_3$ و $P_1 = P_2 = P_3$

و أخيرا $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ ، $Q = 3Q_1$ ، $P = 3P_1$

6-2 حساب مختلف الإستطاعات :

- الإقران النجمي : $P = 3 \cdot P_1 = 3VI \cos \varphi$ و $V = \frac{U}{\sqrt{3}}$

بالتعويض ينتج: $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$

بنفس الطريقة نجد: $Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$

$$S = \sqrt{3}UI$$

عامل الإستطاعة : $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

الإقران المثلي : $P = 3.P_1 = 3UI \cos \varphi$ و $J = \frac{I}{\sqrt{3}}$

بالتعويض ينتج : $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$

بنفس الطريقة نجد : $Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$

$S = \sqrt{3}UI$

عامل الإستطاعة : $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

3-6 الضياعات بمفعول جول : نعتبر الجزء المقاومي للأخذه

- الإقران النجمي :

$P_{J1} = rJ^2$

$R = 2r$


$P = 3.P_{J1} = 3rI^2$

$= \frac{3}{2}RI^2$

الضياع في عنصر من الأخذه :

المقاومة المقاسة بين طورين الأخذه :

الضياع في الأخذه :

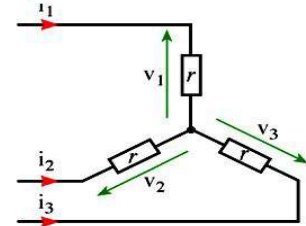


- الإقران المثلي :

$P_{J1} = rJ^2$

الضياع في عنصر من الأخذه : $R = \frac{2r}{3}$ المقاومة المقاسة بين طورين الأخذه :

الضياع بمفعول جول في الأخذه : $P = 3.P_{J1} = 3rJ^2 = rI^2$
 $= \frac{3}{2}RI^2$

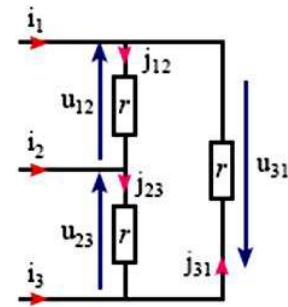

4-6 قياس الإستطاعة :

- إستعمال واط متر واحد :


الواط متر مربوط بحيث يقيس

$P' = VI \cos \varphi$

$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$

والدينا العلاقة بين القيمة المقاسة و الإستطاعة الممتصة


$P = 3P'$

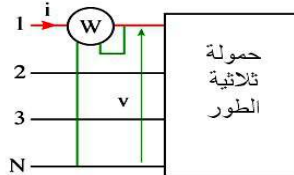

ملاحظات : - الطريقة تتطلب وجود حيادي

- القياس لا يتطلب معرفة نوع الإقران

- طريقة الواط مترين :

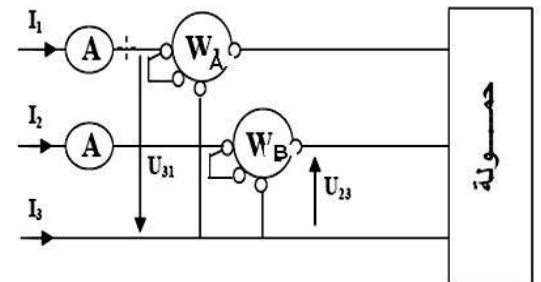

الواط متر A يقيس : $P_A = UI \cos (\vec{I}_1, \vec{U}_{31}) = UI \cos \alpha_1$

الواط متر B يقيس : $P_B = UI \cos (\vec{I}_2, \vec{U}_{23}) = UI \cos \alpha_2$

- الإستطاعة الظاهرية وعامل الإستطاعة :

$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$\cos \varphi = \frac{P}{S}$

$P = P_A + P_B$

$Q = \sqrt{3}(P_A - P_B)$

- الإستطاعة الفعلية :

- الإستطاعة الردية :